



Nevelinspectierapport.

Contacten

Gemeente: Dordrecht
Contactpersoon: De heer Vreeven

Datum uitvoering: 15 – 09 - 2020
Adres werkzaamheden: Hazelaarlaan
Reden tot nevelinspectie: Afdichtingscontrole t.b.v. woningbouw nabij de installatie.

Manier van werken:

Om de afdichting van de pompput te controleren ten opzichte van de omgeving is door onze dienst een PVC 50 mm doorvoer in de zijwand van de pompput gesitueerd. Deze is aan beide zijde verlijmd met de betonwand met 2 componenten lijm. De gerealiseerde doorvoer wordt na de proef afgesloten met een verlijmde dop.

Op deze doorvoer wordt een nevelmachine aangesloten die onder lichte druk nevel in de pompput brengt. (15 minuten) Betreffende de installatie wordt de schuifafsluiter van het vrijerval dicht gezet en blijft het luik gesloten. Door de lichte overdruk in de ruimte worden niet afdichtende spelingen / kieren enz. waargenomen door het ontsnappen van nevel.

Indien mogelijk worden eventuele lekkages gelijk verholpen of er wordt aangegeven welke maatregelen hiervoor nodig zijn.

Bevindingen:

1.	Enige lekkage door de mantelbuizen tussen de pompput ruimte en de kast.
2.	Enige lekkage rond om het luik in dicht stand. Luik is ook niet ontworpen om een complete gasdichte afdichting te garanderen.
3.	Enige lekkage rond de davitpot ter bediening van de plaatafsluiter van het vrijerval riool. Davit potten zijn ook niet ontworpen om een complete gasdichte afdichting te garanderen.

Herstel acties: Uitgevoerd of benodigd.

1.	Kabelbuizen de reeds aanwezige Stopaq gefatsoeneerd en afdichting gerealiseerd.
2.	



Momentopname:

De uitvoering van een nevel inspectie is een moment opname. Er kunnen aan deze inspectie / proef geen rechten worden ontleend.